



Note applicative

*Strumento serie HD bloccato in **BOOT**
durante la fase di aggiornamento*

Procedura di sblocco strumento in modalità "BOOT"

Strumento bloccato in **BOOT**: procedura di sblocco

Scaricare dal sito **www.roverinstruments.com** il programma SMART ed installarlo nel PC.

Avere disponibile anche il firmware di aggiornamento dello strumento.

Successivamente procedere come segue **leggendo e seguendo bene** l'ordine delle azioni da effettuare:

AVVERTENZE:

Chiudere tutte le applicazioni attive nel PC prima di effettuare l'aggiornamento dello strumento. Verificare che la batteria dello strumento sia carica e che lo strumento sia collegato alla rete elettrica. Non spegnere o scollegare lo strumento durante l'aggiornamento.

N.B.: *Se la grafica di avanzamento dell'aggiornamento del tuo PC dovesse **apparentemente bloccarsi**, non fermare mai la procedura di aggiornamento perché comunque sta procedendo regolarmente.*

PROCEDURA:

1. Collegare lo strumento alla rete di alimentazione ed accenderlo
2. Attendere che sul display compaia la scritta "BOOT"
3. Collegare il cavo USB: prima allo strumento e poi al PC
4. Avviare il programma S.M.A.R.T. sul PC
5. **Cliccare direttamente sulla lettera U** (*Upgrade Firmware*) con a fianco il simbolo di un fulmine rosso 
6. Nella finestra selezionare il file di aggiornamento SW (.rvr) scaricato in precedenza
7. Cliccare su "Apri" e confermare la selezione;
8. La procedura di aggiornamento SW si avvierà automaticamente;
9. Dopo **alcuni minuti**, il programma S.M.A.R.T. caricherà il SW nello strumento.
10. Quando l'aggiornamento sarà completato correttamente, sullo schermo del PC apparirà l'informazione: *Power on the meter to activate FW **PROGRAM SUCCESSFUL***
11. Nel caso in cui lo strumento non si sia spento automaticamente, spegnerlo manualmente attendere 5 sec. e riaccenderlo verificando, nella maschera iniziale (Start-Up) o nel Self-Test (INFO ANALIZZATORE/STRUMENTO), se il numero della versione del SW è stato aggiornato.

ATTENZIONE:

Potrebbe succedere che l'aggiornamento si interrompa o si blocchi nuovamente in BOOT. Verificare i collegamenti dei cavi USB e **ripetere nuovamente l'aggiornamento dall'inizio**.

Se ancora il problema persiste, scrivere a: wecare@roverinstruments.com